

3.5. RESERVATÓRIO ALTO DO BONITO

Do tipo elevado, possui um volume de 50 m³ e dosador de pastilhas de cloro, a área está devidamente cercada, porém, não existe placa indicativa. Não possui macro medidor, as caixas de proteção não possuem tampas.

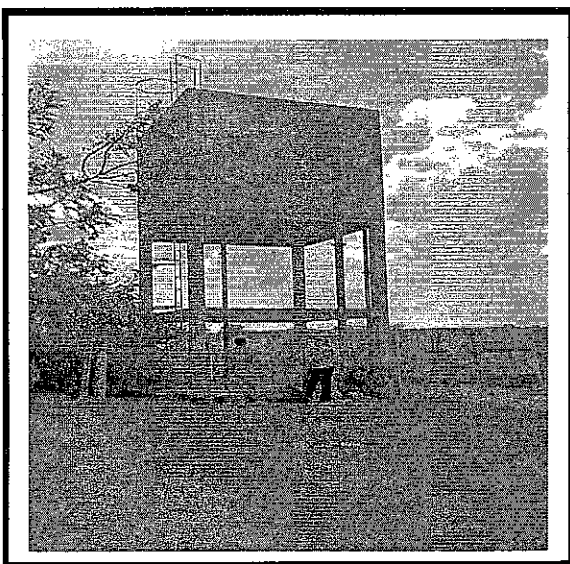


Fig. 35: Reservatório sem placa indicativa.

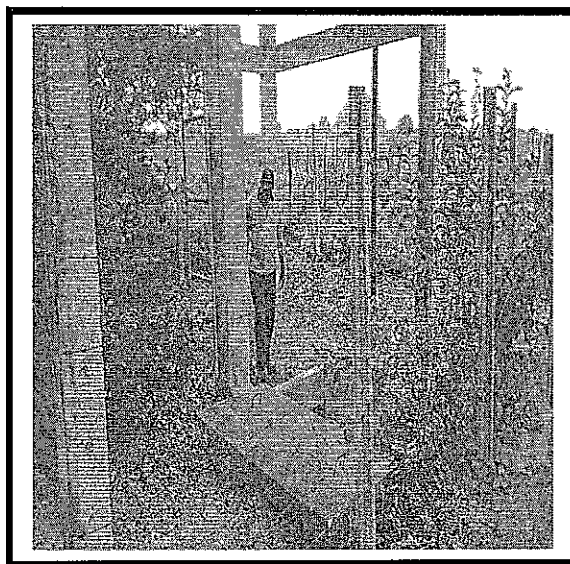


Fig. 36: Não possui tampa de proteção.

Não conformidades (NC)

NC24- Não existe placa indicativa do local, identificando a área pertencente à Casal (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 06 da Resolução 18/2016 Arsal);

NC25- Não possui macro medidor na saída do reservatório (Art. 134 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 5.7.1 da NBR 12.217/94);

NC26- As caixas de proteção não possuem tampas adequadas (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal);

3.6. RESERVATÓRIO CARAÍBA DO LINO

Do tipo elevado, recebe a água já clorada. Possui um volume de 50 m³, a área está devidamente cercada, porém, não existe placa indicativa. Não possui macro medidor, as caixas de proteção não possuem tampas adequadas.

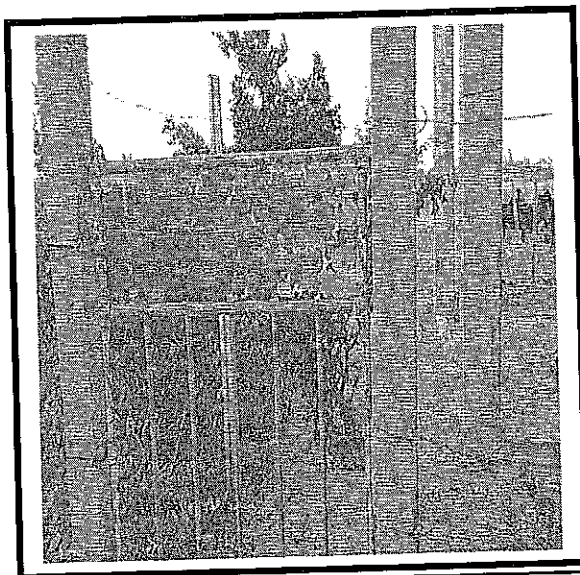


Fig. 37: Reservatório sem placa indicativa.

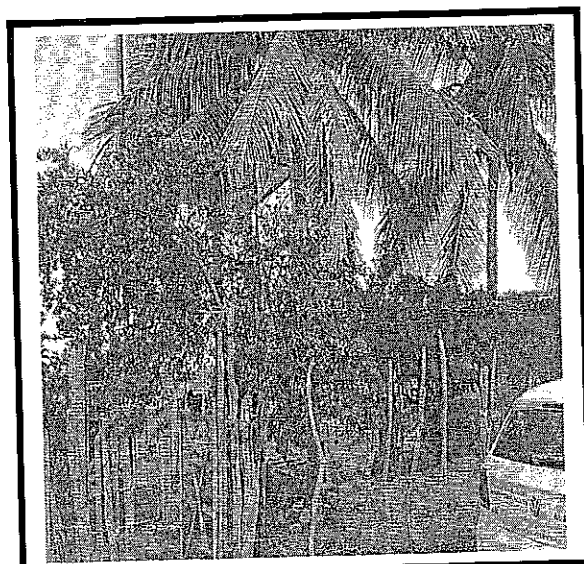


Fig. 38: Não possui tampa de proteção.

Não conformidades (NC)

NC27- Não existe placa indicativa do local, identificando a área pertencente à Casal (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 06 da Resolução 18/2016 Arsal);

NC28- Não possui macro medidor na saída do reservatório (Art. 134 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 5.7.1 da NBR 12.217/94);

NC29- As caixas de proteção não possuem tampas adequadas (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal);

3.7. RESERVATÓRIO POVOADO SÃO JOSÉ

Do tipo elevado, recebe a água já clorada. Possui um volume de 50 m³, a área está devidamente cercada, porém, não existe placa indicativa. Não possui macro medidor.

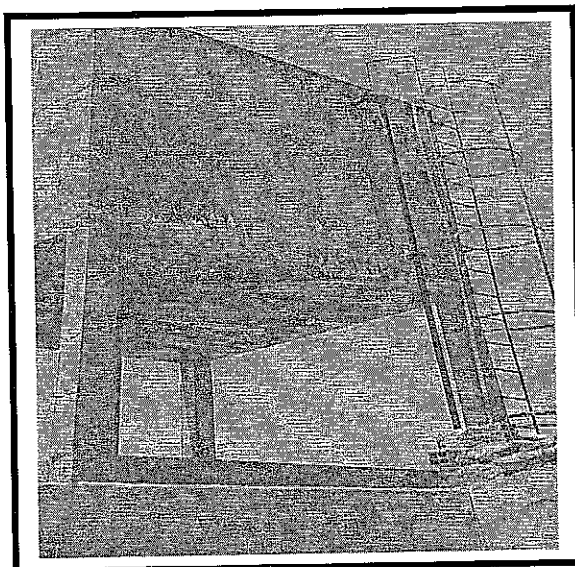


Fig. 39: Reservatório São José.

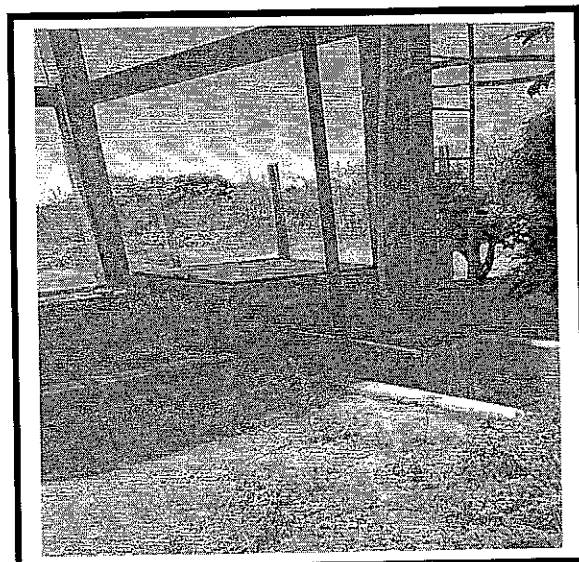


Fig. 40: Sem identificação do local.

Não conformidades (NC)

NC30- Não existe placa indicativa do local, identificando a área pertencente à Casal (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 06 da Resolução 18/2016 Arsal);

NC31- Não possui macro medidor na saída do reservatório (Art. 134 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 5.7.1 da NBR 12.217/94);

3.8. RESERVATÓRIO POVOADO SALGADO

Do tipo elevado, recebe a água filtrada e clorada da ETA do Salgado. Possui um volume de 50 m³ e área devidamente cercada com boas condições de limpeza, atendendo as condições de infra-estrutura, instalações e funcionamento.

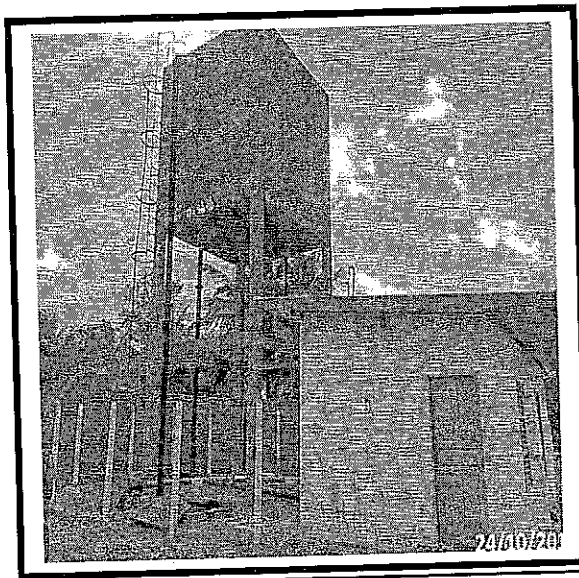


Fig. 41: Reservatório sem identificação.

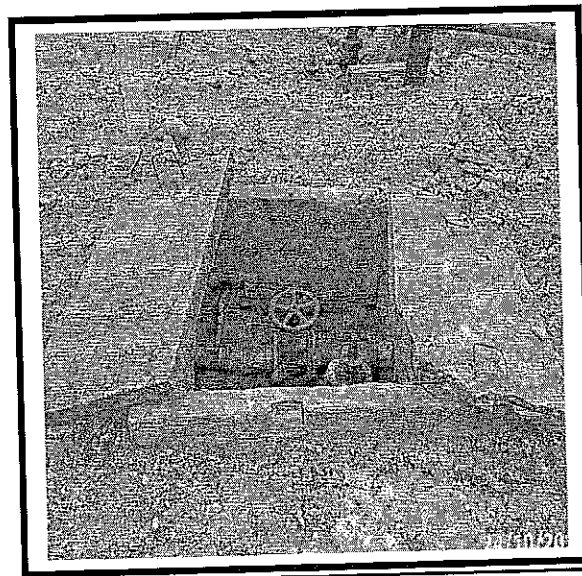


Fig. 42: Tampa necessitando de manutenção.

Não conformidades (NC)

NC32- Não existe placa indicativa do local, identificando a área pertencente à Casal (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 06 da Resolução 18/2016 Arsal);

NC33- Não possui macro medidor na saída do reservatório (Art. 134 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 5.7.1 da NBR 12.217/94);

NC34- As caixas de proteção não possuem tampas adequadas (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal);

3.9. RESERVATÓRIO DO GUIRRA

Recebe água tratada da ETA de Delmiro. É um reservatório do tipo elevado com volume de 200 m³. Encontra-se em bom estado de conservação.

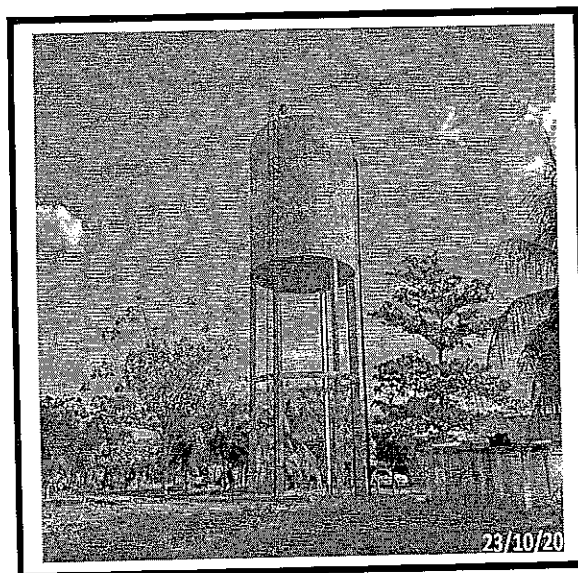


Fig. 43: Reservatório do Guirra.

Não conformidades (NC)

NC35- Não existe placa indicativa do local, identificando a área pertencente à Casal (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 06 da Resolução 18/2016 Arsal);

NC36- Não possui macro medidor na saída do reservatório (Art. 134 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 5.7.1 da NBR 12.217/94);

3.10. RESERVATÓRIO ELEVADO ETA BARRAGEM LESTE

Do tipo elevado, recebe a água filtrada e clorada da ETA Barragem Leste. Possui um volume de 100 m³ e área devidamente cercada com boas condições de limpeza, atendendo as condições de infra-estrutura, instalações e funcionamento.



Fig. 44: Registro com vazamento.

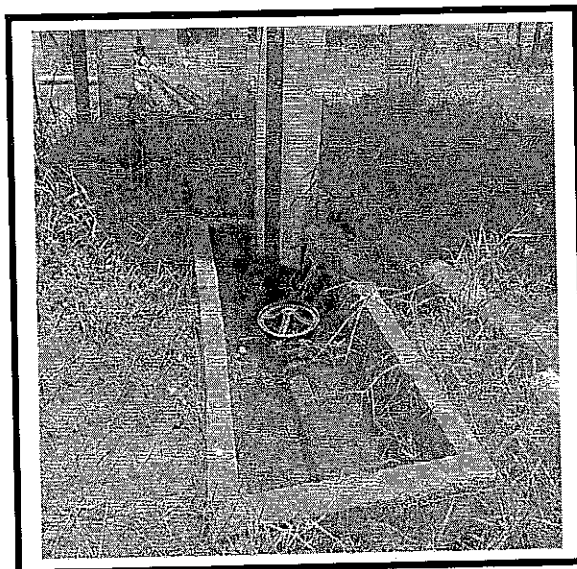


Fig. 45: Sem tampas.

Não conformidades (NC)

NC37- Não possui macro medidor na saída do reservatório (Art. 134 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 5.7.1 da NBR 12.217/94);

NC38- As caixas de proteção não possuem tampas adequadas (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal);

NC39- Há vazamento no registro do reservatório (Art. 128 da Resolução 137/2014 Arsal e Art. 23 da Resolução 18/2016 Arsal);

3.11. RESERVATÓRIO SEMI-ENTERRADO ETA BARRAGEM

LESTE

Do tipo semi-enterrado, recebe a água filtrada e clorada da ETA Barragem Leste com um volume de 500 m³. A área está devidamente cercada com boas condições de limpeza, atendendo as condições de infra-estrutura, instalações e funcionamento.

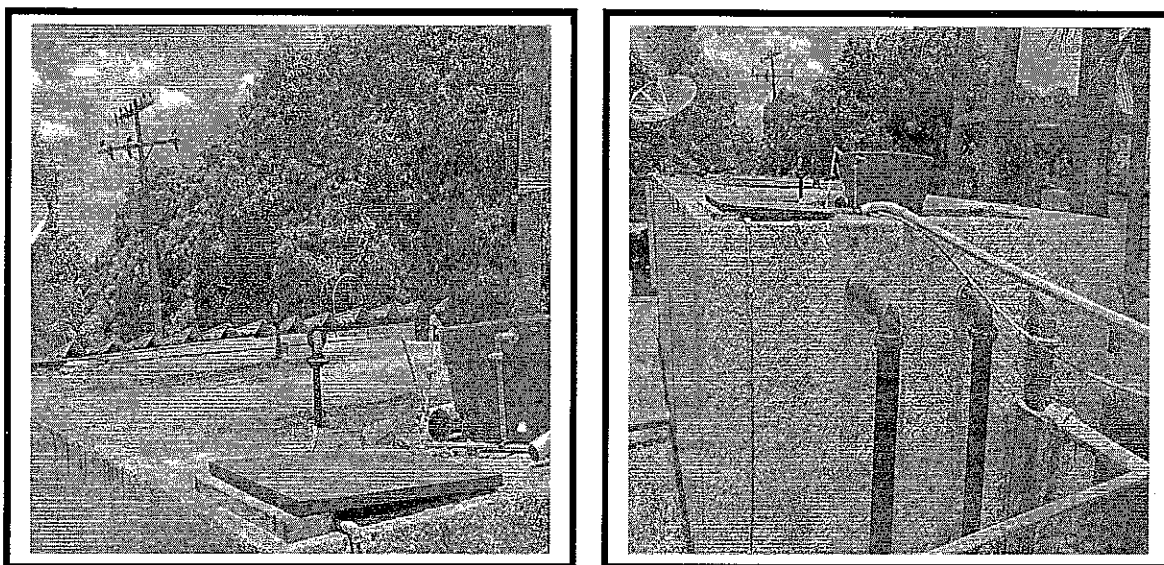


Fig. 46 e Fig. 47: Teto do reservatório cedendo.

Não conformidades (NC)

NC40– O reservatório está com sua laje/teto cedendo (Art. 128 da Resolução 137/2014 Aarsal);

NC41-Não possui macro medidor na saída do reservatório (Art. 134 da Resolução 137/2014 Aarsal e Art. 5.7.1 da NBR 12.217/94);